

دراسة علاج وصيانة مدرسة إينال اليوسفى

٧٩٤ - ١٣٩٢ / ٥٧٩٥ - ١٣٩٣ م أثر رقم (١١٨)

د. عبد الظاهر عبد الستار *

مقدمة :

الأمير إينال اليوسفى (١) أحد الملوك البليغواة وبدأ عمارة المدرسة سنة ٥٧٩٤ هـ - ١٣٩٢ م وقد توفي في نفس العام قبل أن يتم عماراتها فنفن في قبة قجماس خارج باب النصر . وأمر السلطان برفعه بأن يشيد له مدفن (قبة) بمدرسته وتمت عمارة المدرسة في سنة ٥٧٩٥ هـ - ١٣٩٣ م ونقل بها . المدارس الإسلامية قد اعتمدت (٢) جدار القبلة قاعدة لخطيط البناء ، وهذا البناء هو أكبر الإيوانات اتساعاً ، ويتوسط المدرسة فناء مكشوف (سماوي) ، ولحماية الطلبة والمصلين من الشمس والأمطار فيما بعد تم تسقيفه في المساحات الصغيرة وإقامة شخصية وأقيمت أبنية الخدمات حول الصحن المكشوف .

أعمال الترميم السابقة بالمدرسة :

في العصر العثماني تم ترميم كتلة المدخل (١) ضمن ما تم من ترميم لبعض المنشآت الدينية الجركسية . شيدت على نظام الطراز السائد في ذلك العصر ، ويتبع تلك بوضوح في كتلة مدخل المدرسة والمنطقة التي تعلوها وهي من نوع المآذن التي تنتهي إلى القرن ١١٦ - ١٢١ م .

وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية سنة ١٨٩٧ م بأعمال الترميم (٣) وكان أهم تلك الأعمال هو إعادة الجزء (القبلي) من واجهة المدرسة والتي تقع أسفل الكتاب وكان في الأصل سبيلاً ، وينتهي في الركن القبلي (الجنوب الغربي) من واجهة المدرسة بعامود ضخم من الجرانيت يعلوه تاج كروني ، ربما كان ملوباً من أحد المواقع القديمة .

وفي فترة ماضية شيدت تكسية حول العمود وتم إشغال مكان السبيل بـ دكان (حانت) وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية وبمعرفة هرتس بك بترميم ذلك الجزء من المدرسة وإعادته إلى حالته الأصلية .

وتم تركيب رفف خشبي أعلى الكتاب لوقاية الأطفال من شمس الصيف وأمطار الشتاء ، وإزالة الأحاجية الخشبية الداخلية واستبدالها بحوائط من الحجر يتخللها باب من الخشب ، كما تم عمل سقف جديد للركاah يتوسطها شخصية .

الوصف المعماري للمدرسة :

تقع المدرسة على شارع الخيامية ، وتطل واجهتها الشمالية الغربية على الشارع السالف الذكر (صور ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) .

والواجهة تتكون من كتلة المدخل الرئيسي من حنية (Recess) كبيرة ، وباب المدرسة مكون من دلفتين يكسوها شكل بخارية من البرونز المفرغ ، ويتقدم المدخل مكسلتان يميناً ويساراً . ويعلو فتحة الباب عتب مستقيم flat lintel مكون من سبع ضبّح معشقة joggled voussoirs أو سطهم المفتاح key stone ويعلو فتحة الباب عتب مستقيم

* أستاذ مساعد بقسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة

key مكون من سبع صنج معشقة Joggled voussoirs أو سطهم المفتاح Releiving arch يعلو العتب نفس Tympanum على الارتفاع العقد العاتق Stone لتخفيف الأحمال على العتب يعلو ذلك فتحة شباك مستطيلة الشكل يشغلها مصبعات معدنية metal grills و تنتهي حنية المدخل بعقد ثلاثي Trifol arch ، وبالخارج يحيط بالمدخل حلية حجرية (جفوت) Moldings .

وعلى يمين المدخل تمت الواجهة مع سمت المدخل ويشغلها حنيةان ، الأولى تطل من الداخل على الإيوان الشمالي الغربي المقابل لإيوان القبلة . والحنية الثانية تطل من الداخل على المدفن (القبة)

يشغل من الخارج بمصبعات معدنية ، ومن الداخل لفantan حشو من الخشب ، ويعلو فتحة الشباك عتب مستقيم مكون من صنج يعلوه نفيس يعلوه عقد عاتق ، يلى ذلك فى الارتفاع قنبلية من فتحتين مستطيلتين تنتهى بنصف دائرة يعلوها فتحة مستديرة يشغلها خشب منجور من الخارج ، و擔心 بالزجاج الملون من الداخل ، وتنتهى الحنية بشطف حتى كرنيش بسيط ويعلو الواجهة شريط كتابي يمتد بطول الواجهة ويعلو مع كلة المدخل ، ويتوح الواجهة كلها شرفات ذات الورقة الثلاثية Trifoil crenellations وعلى يسار المدخل الرئيسي يقع السبيل الذى يشغله حاجز من الخشب يحصر بين فتحاته الخرت الميمونى والصهريجي ، ويعلو السبيل مباشرة الكتاب المطل على الواجهة بحاجز خشبى مكون من حشوat وخرط فى مستوى الجلسة يعلوها ثلات دلف زجاجية ، ويعلو الكتاب فى نهاية الواجهة رفرف خشبى محمول على كرادى (كوابيل) من الخشب لحماية الكتاب من شمس الصيف وأمطار الشتاء ، يلى السبيل والكتاب يسأرا وجهة ، وعلى ارتفاع قليل نسبياً مدخلان صغيران أحدهما يؤدى إلى سكن الشيخ والأخر يؤدى إلى دوره المياه والوضوء . لكن الأن يشغلهما كشك خشبى (دكان) لبيع الملابس .

ويلى المدخل الرئيسي ممر ذو قبو تؤدى يميناً إلى السبيل ويساراً إلى داخل المدرسة التي يتوسطها الدركانه .

وتكون المدرسة من الداخل من ايوانين، الأول هو ايوان القبلة الكبير في الجنوب الشرقي (اتجاه القبلة) يعلو مساحته سقف مستقيم من براطيم والواح خشبية ، ويتقدم الإيوان كتفان يميناً ويساراً يعلوهما عقد كبير محبب ، ويصعد إلى الإيوان بدرجات واحدة .

وجدار القبلة يتوسطه حنية القبلة التي يكتنفها عمودان من الرخام مثمن القطاع على قاعدة مربعة يليها قاعدة العمود المثلث على شكل ناقوس وكذلك تاج العمود ناقوس مقلوب الشكل ، وترتفع حنية القبلة التي تنتهي بعقد نصف دائرة ، ويعلوها فتحة مستبرقة يشغلها جص بالزجاج الملون ، ويسار حنية الصلاة يقع المنبر (يمين الإمام) ويمين ويسار الحنية (القبلة) كذلك تقع كتبيات (دوالib كتب حائطية) يعلوها فتحات نهايتها نصف دائرة وجدار الإيوان في الشمال الشرقي يتخلله بابان يفتحان على منور سماوي للإضاءة والتهوية ، ويعلو كل منها فتحة شباك مستطيل يشغلها مصبوعات خشبية والجدار الآخر الجنوب الغربي المقابل له يتخلله بابان يؤديان إلى مصلى صغير . وفي المقابل لإيوان القبلة يقع الإيوان الآخر وهو أصغر في المساحة قليلاً جهة الشمال الغربي والمطل على الواجهة ويصعد إليه أيضاً بدرجات واحدة ، ويقدمه عقد محدب كبير نسبياً لكن أقل من إيوان القبلة الرئيسي ، وسفنه المسـ تقيم كذلك مكون من براطيم وألواح خشبية ، ويقع بالجدار في الشمال الشرقي للإيوان باب ودخل المدفن (القبة) (مدفن إينال اليوسفي) ، ويتوسط المدفن تركيبة رخامية ، وهناك حنية في

اتجاه القبلة (محراب صغير) يعلوها فتحة مستبرة يشغلها جص بالزجاج الملون ، وجدران المدفن مرتفعة يتخللها حنيات كبيرة بعقد محبب ، ويتأخّل الجدار في الشمال الغربي للمدفن فتحة شباك أسلف يعلوها فتحة قنديلية بالواجهة على شارع الخiamية .

وترتفع قبة المدفن على قاعدة مربعة فوق مستوى السقف ، ويتوسط كل جانب قنديلية من فتحتين يعلوها أخرى مستبرة ، ويشغل الأركان الأربع مناطق انتقال من الداخل كل منها يتكون من خمسة صفوف تعلو بعضها من حنيات المقرنص تنتهي برجل دلية ، ويتدلى من مركز القبة جنzier لحمل الإضاءة (غير موجودة) . والجدار المقابل للمدفن يتخلله شباك كبير يعلو شباك آخر صغير على ممر المدخل .

ويتوسط المدرسة دركاًه بسيطة وصغيرة نسبياً يعلوها شخصية حديثة (لجنة ضغط الآثار العربية) ، وبالجانب الشمالي الشرقي للدركاًه يقع باب يؤدي إلى سلم من قلبيتين يصعد بواسطته إلى سطح المدرسة ، وبالجانب المقابل يوجد باب على ممر يسفُق قبو من الأجر يؤدي إلى منور سماوي يحيط به الضوء وبورات المياه .

المئذنة : Minaret

تعلو المئذنة كتلة المدخل الرئيسي ، وت تكون من قاعدة مربعة قليلة الارتفاع وتنقل بمثلثات مسطحة مائلة قمتها لأسفل لتحديد المرحلة التالية من البناء المثمن القطاع يتخلله فتحتان لإضاءة السلالم الدائرية من الداخل ، وينتهي البناء المثمن ببروز بسيط لتحديد الشرفة والتي يحيط بها من الخارج نروء من الخشب البسيط ، ويعلو الشرفة منطقة بدن المئذنة ذات الشكل الإسطواني وتنتهي بشمان فتحات مثل المزاغل لإنارة وتهوية الفراغ الداخلي ، وينتهي أعلى المئذنة بالشكل المخروطي مثبت بقمه شكل الكورة والرمح المعدني ، ويصعد إلى شرفة المئذنة بسلم داخل حازوني حجري .

القبة : The Dome

تمتد قبة المدفن بجدارتها الأربع وهي مربعة القطاع ، وتمتد حتى أعلى سطح المدرسة ثم تبدأ مرحلة الانتقال من الخارج في الأركان بالدخول لتشكيل مثمن من الأرkan الأربع مباشرة تحصر بينها في الجدران الأربع قنديليات كل منها مكون من فتحتين يعلوهما فتحة مستبرة . وفوق المثمن تشكل قاعدة القبة الدائرية يتخللها اثنتا عشرة فتحة لإضاءة المدفن تحصر بينهما دخلات على شكل الفتحات ، يعلوها شريط كتابي غائر حول القبة ، يعلو تلك الزخرفة المنحوتة على سطح القبة الخارجي في شكل أضلاع إشعاعية مركزها أعلى القبة في مستويات غائرة وبأرزة و نهايتها مضفرة بجفت ، ويعلو القبة الصارى ذات الهلال في اتجاه قبلة الصلاة .

التقنية المعمارية ومواد البناء المستخدمة في تشيد المدرسة :

تم استخدام مواد البناء من كتل الأحجار المجلوبة من المحاجر (٤) المحیطة بالقاهرة مثل محاجر المقطم والجل الأحمر ، والعدسة والعمارة وتمتاز كتل أحجار هذه المحاجر بأنها من الحجر الجيري مختلف الألوان منها الأحمر والأصفر والأبيض الناصع البياض ، وأمكن الاستفادة من تلك الألوان في استخدام تقنية (نظام الأبلق) في واجهات بعض المنشآت . كما أن المعمار بخبرته فطن إلى استخدام كتل الأحجار في وضع المرقد (الوضع الموازي للترسيب الطباقى للأحجار في المحجر) مما يزيد من تحمل الأحجار للتوجيه المختلفة .

وقد قسمت الأحجار طبقاً لحجمها ، فالأحجار ذات الأحجام الكبيرة سميت (أحجار آلة) والأحجام الصغيرة سميت (بطيحاً) ومهندة قليلاً ، وغير ذلك سميت (ديشاً) والحجم الكبير منه سمى عجالي والصغير حلواني . وأغلب الأحجار التي استخدمت في المنشآت المملوكية من الأحجار المشنبة التي يتراوح أبعادها حوالي ٣٠×٧٠ سم . كما أن الآجر استخدم على نطاق ضيق في بعض العناصر المعمارية التي استلزمت ذلك ، ويختلف من مبنيٍّ لآخر .

والمدرسة موضوع البحث شيدت من كتل الأحجار الجيرى المشنوب بالواجهة والحوائط الأساسية الأخرى الحاملة ، وكذلك مرر المدخل (الجدران الحاملة للمنذنة) ، والقبو البرميلي Barrel Vault الذى يغطي الممر ، والجدران الداخلية للمدرسة ، وجدران المدفن والقبة كاملة بمناطق الانتقال الداخلية والخارجية ، والمنذنة من القاعدة المربعة والبدن المثمن ، والبدن الأسطواني حتى القيمة المخروطية (حاجز الشرفة من قواصم وعارض الخشب البسيط) ودرج السلم المؤدى إلى سطح المدرسة كذلك من الحجر الجيرى مثبت على رأس الدرج الدرازيين المكون من الكوبستة والبرامق الخشبية ، وسلم سكن الشيخ . وبعض الجدران السميكة شيدت بنظام الطبقتين مثل الجدران المطلة على المناور السماوية ، والجدران الداخلية للمدرسة شيدت بنظام الأبلق الملون (الأصفر والأحمر) ، والجدران من الخارج المطلة على المناور ، وبئر السلم ، والمصللى المجاور لإيوان القبلة الكبير ، والحرجات أسفل سكن الشيخ مشيدة جميعها من كتل الأحجار الجيرية غير المشنوب التي تتبادل في البناء مع عدة مداميك من الآجر استخدمت فيها مونة الحمرة (جير + مسحوق الطوب الأحمر + رمل) وكسيت الجدران في هذه الحالة بالملاط Plaster واستخدم حجر ستور مشنوب يحيط بالنواذف والأبواب تلك التقنية تعود في الاستخدام إلى فترة الحكم الرومانى بمصر .

وقد استخدمت تقنية البناء بالأجر فقط في بقية المناطق بالمدرسة ، وهي حجرتان جنوب الدركاه أسفل سكن الشيخ ، وقبو الممر المؤدى إلى دورات المياه والوضوء ، وكذلك جميع مبانى سكن الشيخ .

إعداد قوالب الآجر :

اتبعت تقنية إعداد قوالب الآجر بنفس التقنية التي اتبعت قديماً وحتى الآن ، وذلك بأن يتم تصنيع الطوب اللين من الطمى الأرضي (٥) في مراحل متتابعة من عجن وتخمير وتشكيل القوالب ، ثم تنشر في الهواء لمرحلة الجفاف الطبيعي وتغطى من عوامل التجوية الفاسية حتى الجفاف تماماً ، يلى ذلك مرحلة الحرق داخل (٦) قمائن بدرجات أعلى من ٥٥٥ حتى يتم التخلص منها من الماء الممتص كيميائياً وتحول معادن الطفلة إلى طور آخر بالتحول إلى اللون البني المحمر (قوالب الطوب الأحمر - الآجر) .

تقنيات الخشب بالمدرسة :

باب المدخل الرئيسي الضخم والمكون من لفتين صنع بطريقة الحشوat ومحاط من الخارج بشكل بخارية من سبيكة البرونز المفرغ ، كذلك توجد عدد من المصبعات الخشبية الداخلية ، وفتحات القنطرات الخارجية تشغّل بالمنجور (المنجور مصطلح يطلق على بعض الأشكال الهندسية المصنوعة من أضلاع خشبية داخل إطار) ، والحواجز الخشبية الخارجية ،

والداخلية منها يتخللها باب خشبي من لفقين للسبيل ، أيضا واجهة الكتاب بالإضافة إلى النوافذ والأبواب صنعت جميعها طبقا للأصول الصناعية في اتباع طرق التجميع والخشوات . وغطيت أسقف المدرسة بتقنية السقف الخشبي المسطح ، والمكون من براطيم خشبية أعلى الجدران على بحر المساحة الضيق يعلوها ألواح خشبية مثبتة بجوار بعضها بإحكام يشكل عكسى على البراطيم لتفطية مساحة السقف يعلو ذلك تقنيات أخرى من أحشاب ومواد عزل والسطح الخارجي بالمونات والتكسية بمربعات كتل الحجر الجيرى مع عمل حساب ميول صرف مياه الأمطار . وبالإيوان الكبير يتللى على الجدران أفاريز خشبية ملونة .

بالإضافة إلى سقف الدركاو والشخشيخة وسقف الإيوان الأصغر المطل على شارع الخيامية المنسوف ببراطيم وألواح خشبية حديثة تعود إلى فترة ترميم لجنة حفظ الآثار العربية ١٩٩٨م .

والمنبر الخشبي حالته جيدة لكن يحتاج إلى التنظيف وإعادة الدهان الشفاف على لون الخشب ، ويكون من مقدمة ترتفع درجة واحدة ثم لفقين مصنوعة بطريقة الحشواد يعلوها عتب مرقوم يتدلى منه مقربن يعلوه شرفات ثلاثية الورقة ، وجانب المنبر (ريشتان) مصنوعان بطريقة الحشواد (مفروكه) والكوبسته يمين ويسار تحصر مساحات من الخرط حتى مقعد الخطيب ، ويعلو مقعد الخطيب القوائم الأربعية تنتهي بشرفات ثلاثية الورقة ، ويعلو كل ذلك الخوذة ذات الهلال داخله نجمة ، وأسفل جلسة الخطيب غرفة الميكروفون .

الرخام : Marble

الرخام صخر مت حول من الحجر الجيرى ومكون كربونات الكالسيوم المتبلورة (٧) واستخدم الرخام فى شكل عمودين يكتفان محراب القبة ، وكذلك استخدم فى التركيبة الرخامية للمدفن .

الجرانيت : Granite

الجرانيت من الصخور النارية وتتفاك جبياته السطحية نتيجة للتجويف العنيفة كما أن بعض مكوناته من الفلسبارات والبلاجوكليز (٨) يمكن أن تتحول إلى الكلولينيت Kaolenite واستخدم فى الشكل العمود الجرانيتى الضخم ذات التاج الكرونى فى ركن السبيل .

أرضية المدرسة : Floor

يقترب مستوى أرض المدرسة من مستوى أرض الشارع تقريباً ومساحة الأرضية يكسوها مربعات من الحجر الجيرى ، كما أن هناك هبوطاً قليلاً في أرضية الدركاو (٩) مما يؤكّد زيادة محتوى رطوبة الأرض ، وارتفاع منسوب المياه تحت سطحية Sub soil water ، وهذا واضح أيضاً من ارتفاع منسوب مياه الرشح والنشع من خلال المسام والخاصية الشعرية لكتل الأحجار الجيرية ومواد البناء المستخدمة في المدرسة وتلف الرطوبة الواضح على أسطح تلك المواد (١٠ ، ١١) .

عوامل التلف التي أثرت على المدرسة : هناك العديد من عوامل التلف التي أثرت على موقع المدرسة منها ما هو جوى مثل غازات التلوث الجوى Pollutants ومنها ما هو أرضى hydrospherer تلك العوامل تعمل معاً أو منفردة بجانب العوامل البيولوجية ، والزلزال الذى وقع عام ١٩٩٢ م .

تقع المدرسة بشارع الخيمية حيث أنها تقع بمنطقة تجارية تكثر بها حركة النقل الخفيف ، والموقع أيضاً على مقربة من شارع بور سعيد ذات الحركة الكثيفة في وسائل النقل المختلفة ، بالإضافة إلى أن منطقة وسط القاهرة تقع في ملتقى حركة اتجاه الرياح السائدة (١٢) domenint winds الشمالية الغربية والقادمة من المناطق الصناعية في شبرا ومسطرد ومحطة الكهرباء التي تعمل بالوقود في شبرا ، وكذلك الرياح القادمة من المناطق الجنوبية الغربية ، والشرقية أحياناً من المنطقة الصناعية بحلوان وما جاورها (١٣) ومنطقة حرق الفخار بالفسطاط . كل تلك المناطق والأنشطة الصناعية المختلفة تبعث بنفاثاتها من التلوث الجوى بتركيزات مختلفة التي تؤثر على مختلف مواد البناء وتلعب دوراً خطيراً في تلف تلك المواد ، وأهم الملوثات الغازية (١٤ ، ١٥) Pallutants هي :-

أول أكسيد الكريون : CO

أول أكسيد الكربون ليس له رائحة ، وأن أكثر من ٦٩٪ من غاز أول أكسيد الكربون في المدن (١٦) ينبع من وسائل النقل بواسطة احتراق الوقود ، وتزيد خطورته على صحة الإنسان بواسطة اتحاده مع هيموجلوبين الدم وبسبب نقص حاد في الأكسجين . ويمكن أن يتحول إلى ثانوي، أكسيد الكربون الجوي بالاتحاد مع الأكسجين .

ثاني أكسيد الكربون : CO_2

تتعدد مصادره ، لكن أهم تلك المصادر هو الانبعاث الناتج من الوقود الحفري المستخدم في المصانع ومحطات توليد الطاقة ومحركات الاحتراق بالسيارات ، وكذلك عملية التمثيل الضوئي للنبات . وزيادة هذا الغاز في الجو يزيد من ارتفاع درجة حرارة الجو (مثل الصوبة أو الاحتباس الحراري) كما أنه يشارك في الأمطار الحمضية .

ويكمن تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 على مواد البناء ، وخاصة الصخور الكلريلاتية مثل الحجر الجيرى Calcium carbonate والدولوميتى Dolomite غير القابل للذوبان فى الماء ، والذى يتتحول بدوره إلى بيكريلات الكالسيوم اللين والقابل للذوبان فى الماء (١٧) مما يؤدي إلى زيادة معدلات تلف التاكل والنحر للمنشآت الأثرية .

$$\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$$

$$\text{MgCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$$


Insoluble **soluble**

وهو ما قد يحدث في مدرسة إينال اليوسفي نتيجة لموقعها المتوسط لمصادر غاز ثاني أكسيد الكربون الجوي CO_2 وتلف وتأكل بعض الكتل لأحجار البناء المستخدمة .


أكاسيد الكبريت : Sx

الدور الخطير الذى تلعبه أكسيد الكبريت Sx فى تلف الأحجار والمنشآت الأثرية
كالتالى : (١٦ ، ١٧)

تبعد أكسيد الكبريت في الهواء نتيجة حرق الوقود الحفري المحتوى على الكبريت ، ويبلغ حوالي ٢٪ من الوزن (١٦) للفحم والبترول المستخدم في المصانع ومحطات توليد الطاقة ، كما تsem السيارات بنصيب كبير في كمية هذا الغاز ، كما أنه كذلك يشارك في الأمطار الحمضية وميكانيكية التلف كال التالي .

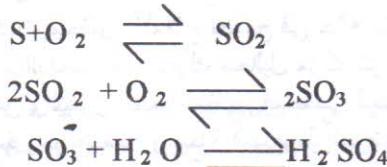


ويترسب ثالث أكسيد الكبريت على سطح المبانى الحجرية ذات الخاصية الهيجروسكوبية ويتاكسد بصاحبة الرطوبة الجوية مكوناً معن الجبس (١٨) كال التالي :

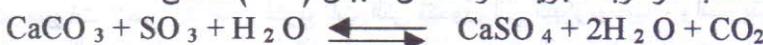


أكسيد النيتروجين : NOx

غاز خامل وثابت في الغلاف الجوي السفلي Tropospher ، لكن ينشط تحت درجات حرارة مرتفعة (١٢٠٠ م) وضغط شديد ، وينبعث من حرق الوقود الحفري في درجات حرارة عالية أيضاً ، وكذلك يشارك في الأمطار الحمضية الخطيرة تحوله إلى حمض النيترิก مع الرطوبة المتزايدة الجوية (١٩) ودوره في تلف المبانى الأثرية كال التالي

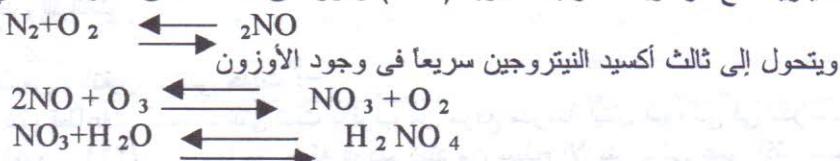

وهذا العامل من التلف يشتراك معه فعل الأملاح القابلة للذوبان في الماء

(Kaufmann 1960) والتآكل البيولوجي للصخور الكربوناتية في عمليات النيترة (Nitration) ليكون نترات الكالسيوم $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

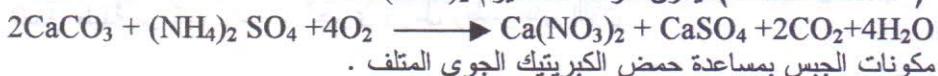

أيضاً هناك بعض مصادر للملوثات الغازية الجوية المختلفة عن صناعات الزجاج والسيراميك ، التي تلعب دوراً كذلك في التلف مثل فلوريد الهايدروجين ، وبمساعدة الهواء الجوى يكون قشرة سطحية صلبة وغير قابلة للذوبان في الماء ، وفي طور جديد من فلوريت الكالسيوم (Caf_2) Flourite على سطح الأحجار الجيرية يصاحبها شروخ وشقوق تسمح بزيادة معدلات التلف .

تأثير تلف مركبات الأملاح :

تحتوى الأحجار الجيرية الطبيعية على مكونات الأملاح بنسب ضئيلة جداً وخاصة كلوريد الصوديوم NaCl وتصبح جزءاً من بنية الحجر وتماسكه وثابتة جداً ، لكن عند زيادة محليل الأملاح من مصادرها الأرضية يخلل هذا التوازن وتنشط ميكانيكية الأملاح الخطيرة والمختلفة عن طريق تشبع تربة التأسيس بالمياه المتسربة من خطوط الصرف الصحى المحملة

بمركبات محليل الأملاح لكل من الكلوريدات والنترات والمواد العضوية التي تزيد من معدلات تلف كتل الأحجار والمعونات (٢٠) المكونة لطبقات الأساس (١٧) وترتفع المياه الأرضية عبر المسام والخاصة الشعرية حاملة معها مركبات الأملاح الخطيرة والمختلفة لمواد البناء (٢١) المكونة منها المنشأة الأرضية .

ومركبات محليل الأملاح تصبح في حالة متينة hydration وذات كثافة عالية تتمزج بنية المسام الداخلية ، وتحرك محليلات مركبات الأملاح ، إلى الأسطح الحرجة لتأخذ شكلًا جديداً من التزهر والتبلور لفقد المظهر السطحي للحجر (٢٣ ، ٢٤) والأجر (٢٥) وكذلك تتمزج أسفل مواضعها بواسطة الضغوط الموضعية الكبيرة لهذه الأملاح (١٩) ومركبات الأملاح الشائعة هي الكربونات Carbonates والكربونات Sulfates والكلوريدات chlorides والنترات Nitrates التي تعامل بالتلف مع كتل الأحجار الجيرية وتحدث تغييرات لأطوارها مثل الكربونات التي تحول إلى البيكربونات ، والكربونات التي تحول الحجر الجيري إلى الجبس المتألف لها ، والكلوريدات التي تحدث تلفاً عبر المسام وعلى سطح الكتل الحجرية ، والنترات التي تحول الأحجار الجيرية إلى نترات الكالسيوم طبقة لينة قابلة للذوبان في الماء .

كما أن زيادة الرطوبة في تربة التأسيس تعمل على تواجد ونشاط (١٧) بعض الفطريات الأشنة والطحالب والموس ، والبكتيريا التي تساعد أيضاً على زيادة معدلات التلف البيولوجي نتيجة لزيادة بعض مركبات الأملاح بالترابة الحاملة لها بالإضافة أيضاً إلى تلف جذور بعض النباتات .

تربة التأسيس والتغيرات التي حدثت :-

تدل قطاعات الجسات التي تمت بالقرب من موقع مدرسة إينال اليوسفى في مدرسة السلطان الغورى (٢٦) على أنها من طبقة الرديم تمتد من سطح الأرض حتى عمق أكثر من ثلاثة أمتار ثم يمتد بعد ذلك لأسفل في العمق الرديم المختلط لأكثر من تسعه أمتار .

كذلك تدل قطاعات الجسات التي أجريت بالقرب أكثر من موقع مدرسة إينال اليوسفى في مدرسة وقبة محمود الكردى على شارع الخيمية كذلك على بعد عدة أمتار تلت على وجود طبقة عمق ٦,٣٠ م من سطح الأرض (٢٧) تتكون من الرديم ، يلى ذلك فى العمق طبقة من كسر الحجر الجيري ورمل وطمي بني اللون .

ومن خصائص قطاعات تلك الجسات أنها تتكون من تربة رديم غير متماسك وقابل للانفاس والحركة عند زيادة أو نقصان منسوب المياه الأرضية (٩) مما أدى معه إلى الهبوط غير المنتظم في مستوى سطح أرضية مدرسة إينال اليوسفى واضحة في منطقة البركة وهو في بعض المناطق الأخرى بالمدرسة وخاصة بمنطقة المقبرة ويتبين ذلك أعلى الجدار الشمالي الشرقي .

ومن ذلك يتطلب العناية بتحسين تربة التأسيس كما حدث تماماً لأساسات مسجد وقبة محمود الكردى المجاور ، وذلك باستخدام خوازيق إيريه مسلحة تمتد بعمق حوالي ١٥ م حتى عمق الطبقة المتماسكة والمتجلسة (Micro Piles) مع مبيدات مسلحة ممتدة على جانبي الجدران وعزلها (٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢) .

تحليل عينات من مواد البناء المستخدمة :

تمأخذ بعض العينات المختلفة لمواد البناء من مناطق مختلفة من مدرسة اينال اليوسفي وأجريت عليها الفحوص بطريقة حيود الأشعة السينية X.R.D لمعرفة مكوناتها والتغيرات التي طرأت عليها نتيجة للتوجيه المختلفة كالتالي :

عينة رقم (١) حجر جيرى Lime stone

توضح انعكاسات X.R.D أن المكون الأساسي هو كربونات الكالسيوم CaCO_3 (٣٤) للحجر الجيرى مادة البناء الأساسية بجانب بعض المركبات الأخرى المتواجدة بنسبة ضئيلة مثل الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) وهذا المركب في الغالب لغاز التلوث الجوى من الكبريتات والمحول بواسطة الأكسجين والماء والذى يعتبر (٣٥) عامل تلف خطير على مواد البناء وخاصة الحجر الجيرى المتحول إلى الجبس بالإضافة إلى العوامل البيولوجية وفوسفات الباريوم الضئيلة جدا ترجع إلى شوائب ، كذلك بعض مكون الصرف الصحى .

عينة رقم (٢) عينة مونة Mortar

عينة المونة طبقاً لما توضحه الانعكاسات لحيود الأشعة السينية تتكون أساساً من الجير CaCO_3 والجبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ كمادة رابطة أساسية ، كما تحتوى على الرمال كمادة مالنة SiO_2 ثانى أكسيد السيلكون ، بالإضافة إلى قليل جداً من الطفلة وهى شائبة في المونة وحساسة جداً للتلف ، وعينة المونة هذه مصابة بتلف أيونات مركبات الأملاح لكلوريد الصوديوم Nace إلى بعض المكونات الضئيلة جداً من مياه الصرف الصحى .

عينة رقم (٣) قشرة سطحية على كتل الأحجار

انعكاسات حيود الأشعة السينية توضح أنها تتكون أساساً من مركب كلوريد الصوديوم Na Cl من الأملاح الشائعة في المبانى الإسلامية المختلفة والخطيرة على مواد البناء بأشكال متعددة بالإضافة إلى المكونات الضئيلة جداً من مياه الصرف الصحى . التي ترتفع بواسطة الخاصة الشعرية عبر مسام الأحجار وتعامل بالتألف فى الأطوار المختلفة.

عينة رقم (٤) عينة من قشرة أملاح

انعكاسات حيود الأشعة السينية توضح أن العينة تتكون أساساً من مركب كلوريد الصوديوم Na Cl (Halite) وهو من أخطر مكونات مركبات الأملاح الشائع جداً بالإضافة إلى كمية ضئيلة من حبيبات الرمال ضمن مكون المونة . (٣٦) .

عينة رقم (٥) عينة مونة

تدل انعكاسات حيود الأشعة السينية أن العينة تتكون أساساً من الجير CaCO_3 والجبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Gypsum Calcite بالإضافة إلى الرمال ثان أكسيد السيلكون مالء للمونة وبعض شوائب المونة من الطفلة .

عينة رقم (٦) عينة من الحجر الجيري (أحجار البناء)
يتضح من انعكاسات حيود الأشعة السينية أن العينة تتكون أساساً من كربونات الكالسيوم Calcite CaCO_3 وهي مادة البناء الأساسية بالمدرسة بالإضافة إلى نسبة ضئيلة جداً من مركبات الأملاح والتي يمكن أن تعزو إلى مياه الصرف الصحي .

عينة رقم (٧) عينة من الأجر (قوالب الطوب الأحمر)
عينة الأجر ، ويتبين من انعكاسات حيود الأشعة السينية أن المكونات الأساسية لهذه العينة هي السليكات لكل من الصوديوم والألمنيوم والكالسيوم والبوتاسيوم بشكل متداخل ، وهي مكونات لطفلة الأرضية بعد الحرق بالإضافة إلى نسب ضئيلة جداً من مركبات أملاح الكبريتات لكل من البوتاسيوم والمنجنيز وكذلك كلوريد الصوديوم Halite NaCl المتسربة عبر تربة الأساس ، مؤدية إلى التلف الواضح بطبقات أساس المدرسة .

عينة رقم (٨) عينة حجر جيري
يتضح من انعكاسات حيود الأشعة السينية أن العينة تتكون أساساً من كربونات الكالسيوم Calcite CaCO_3 وهي مادة البناء الأساسية بالإضافة إلى نسب ضئيلة من كلوريد الصوديوم Halite NaCl أحد مركبات الأملاح السائدة بمنطقة الآثار الإسلامية في المياه الأرضية ، ويعتبر من أهم مصادر تلف مواد البناء .

النتائج والتوصيات :

يتضح من نتائج حيود الأشعة السينية تواجد بعض مركبات الأملاح مثل كلوريد الصوديوم Halite NaCl والجبس Gypsum - $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ بالإضافة إلى بعض المركبات الضئيله لمياه الصرف الصحي مثل النترات والبوتاسيوم والماغسيوم والفوسفات والزنك . كل تلك لمركبات تدخل في ميكانيكية تلف خطيرة لتلف مواد البناء المكون منها مدرسة اينال اليوسفي في إطار متنوعة (٣٦)

بالإضافة إلى بعض التصدعات الضئيله ببعض الجدران الرئيسية ومن ذلك كله يلخص القیام السريع بإعداد مشروع كامل الدراسة لمواد البناء المكون منها المدرسة والبده فوراً عقب الدراسة بأعمال الصيانة والترميم لمدرسة اينال اليوسفي بشارع الخيامية . على أن تبدأ بتحسين تربة التأسيس وكذلك تقوية الأساس بأحد الحلول الملائمة مثل استخدام الخوازيق الإبرية Micro piles والميد المسلاحة على جانبي الجدران الرئيسية وإجراء أعمال التكسية والعزل للأرضية المدرسة .

بالإضافة إلى أعمال الترميم لسطح المدرسة بتقنية التكسية والعزل مع حساب ميول صرف مياه الأمطار دون إحداث تلف . كما أنه يجب القيام بإعداد مشروع كبير جيد لخطوط الصرف الصحي ترتبط بالخطوط الرئيسية الجديدة بشارع بور سعيد والقريرب من المنطقة لتجنب المتسرب حالياً من الخطوط القديمة لمياه الصرف الصحي التي تؤدي إلى التلف الخطير لجميع مواد البناء المكونة للمنشآت الأثرية بالمنطقة .


وبعد القيام بكل أعمال التقوية والصيانة والترميم يجب إخلاء كافة الأنشطة التجارية على واجهة مدرسة اينال اليوسفي بما يتلاءم مع هذا الآثر الجميل بالمنطقة .

المراجع


- (١) على أحمد الطايس (دكتور) : العوامل الجركسية الباقيه بشارع الخيامية رسالة دكتوراه غير منشوره كلية الآثار جامعة القاهرة ١٩٨٩ م ص ٣٢ - ٤٨ .
- (٢) أحمد فكري (دكتور) : مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل) مطبعة دار المعارف بمصر ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م ص ١١٨ - ١٢٢ .
- (٣) تقارير لجنة حفظ الآثار العربية ١٨٩٧ م .
- (٤) محمد مصطفى نجيب (دكتور) : القاهرة ، تاريخها ، فنونها ، آثارها - العمارة فى عصر المماليك مؤسسة الأهرام سنة ١٩٧٠ م ص ٢٣٤ - ٢٤٣ .
- (٥) عبدالظاهر عبدالستار أبو العلا (دكتور) : مسجد الصالح طلائع بين الموقع والبيئة . مؤتمر الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس ١٩٩٦ م ص ٥ .
- (٦) WOROOLL . W.C., Ceramic raw material pergamon press, edd 1982, P.16 England,2nd
- (٧) CHARLES S. & GEORGES . The Rocks and Minerols of World, London 1977 p 20 .
- (٨) HEINRICH E. Microscopic identification of Minerals , London Mcgraw Hill 1965, p 45
- (٩) FOUD . B. ABOUD , structural consideration in the restoration of Islamic Monuments in Cairo The Arab Cont ., Inter ., Symp, on Protection and restoration of Islamic Monuments 3-5 May 1993 pp. 3-4
- (١٠) PUHRINGER ,J., Salt disintegration Swedish Council Of building Research . D.15. 1983 .
- (١١) SEELEY, J.N., The clay minerals and the decay of Lime stone , inter ., Symp., on deterioration and protection of stone Monuments , Paris, June 1978 , pp. 1- 34
- (١٢) ABD EL ZAHER A. ABD EL - ELA , Impact environmental on Al azher Mosque and complex of el chori Symp., of the restoration and Conservation of Islamic monuments in Egypt Cairo 1993 , the Americal University in Cairo Press 1995 , p. 100
- (١٣) المركز القومى للبحوث . وحدة تلوث الهواء . التلوث فى حلوان ١٩٨٨ م .
- (١٤) REGANTI . V. ETALS., Air Pollution and microclimate influence on Stone decay , Vol.,I RILEM , 1993 , PP 196- 203
- (١٥) GAURI , L.K., AND HOLDERN , J.R., Pollutants effects on stone Monuments , environ ., sci ., tech ., vol ., is 1981, p. 386
- (١٦) طلعت إبراهيم الأعوج (دكتور) التلوث الهوائى والبيئة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢١ سلسلة علوم الحياة (٣٧) ١٩٩٤ م ص ٩١ .
- (١٧) WINKLER . E.M. Applied Mineralogy , decay of stone . New York 1975 P. 87 - 96

- (١٧) AMAROSO AND FASSINA V : stone decay and conservation atmosphric , Pollution cleaning , consolidation and protection Materials , Sceince Monograph II 1983 PP. 53-100
- (١٩) عبدالظاهر عبدالستار أبو العلا (دكتور) صيانة الأحجار والمباني الحجرية تطبيقا على تمثال أبي الهول وإحدى مقابر المنطقة رسالة دكتوراه كلية الآثار جامعة القاهرة غير منشورة ١٩٨٩ ص ٨١ .
- (٢٠) MORA., P. ETALS., conservation of wall painting , Butter worth, London , 1983
- (٢١) BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT DIGEST, rising damp in walls , Daignosis and treatment 1986, P.22
- (٢٢) TORRACA .G., porous building materails . materials sceince for Architectural conservation 2nd , edd, ICCROM , 1982. P 106
- (٢٣) STAMBOLOV & . VAN ASPREN DE BOER., the deterioration and Conservation of porous building materials in monuments a review of the literature I.C.C. rome 1976, P. 15 .
- (٢٤) ROBINSON . G., charcterization of bricks and their resistance to Deterioration mechanisms, committee on monuments 1982 p. 145
- (٢٥) PUHRINGER , J. Salt disintegration swedish council building research D. 15, 1983 .
- (٢٦) عزت عبدالشافى (دكتور) طرق حماية وترميم المنشآت ذات التراث المعماري الإسلامي ندوة نحو صيانة بيئة متكاملة لآثار الإسلام . المقاييس
العرب ٤-٥ مايو ١٩٩٣ ص ٨ .
- (٢٧) صالح لمعى (دكتور) تقرير فنى حول نتائج الاختبارات الفنية والهندسية للعينات الصخريـة بمدرسة محمود الكجرى ، تنفيذ مؤسسة أسوان
لإنشاء والتعمير . ١٩٩٨ .
- (٢٨) TREVI ., Examples of Field Application of Jet – Grouting and Micro Piles, designed and performed , Arab cont ., symp., Cairo 3- 4 May 1993 .
- (٢٩) BERTERO. M, MERLI.M, MARCHI . G, PAVIANI A,: Foundation Improvement by jet- grouting of a historical buildings in cevia, Italy - Experimental investigation . Towards Global treatment of the Islamic Monuments Arab cont. symp., Cairo 3-4 May 1993, p 381 .
- (٣٠) KARAMER, S.L., HOLTZ, RD., soil improvement and Foundation Remediation . Report of workshop, university of washington , Dept . of civil engineering , seattle, washington , Auguot. 1991
- (٣١) METCELL .J.K., Soil improvement – state of the Art. Report .. Proc 10th . inter., Conf. SMFE, stockholm 1981, vol4. Pp 509- 565.


- (٣٢) RIZOPOULOS , G., jet Grouting Piling works Practical Application (in Greek) . constructor, 1994, No I, pp. 82-86 .
- (٣٣) ERHARD M. WINKIER., Problems in the deterioration of stone , Committeeon conservation of historic stone buildings and monuments , National Academy press , washington D.C. 1982 , p. 108 .
- (٣٤) PRICE, A. C., The decay and preservation of natural building stones , Build ., Res ., Est ., 1975 , PP. 350 – 353 .
- (٣٥) ZEHNDER , K. New aspects of decay caused by crystallization of Gypsum, UNESCO , RILEM , inter., cong., Paris , 1993 , pp. 107- 117 .
- (٣٦) SEYMOUR. Z, LEWIN ., The mechanism of masonry decay through crystallization , committee on conservation of historic stone Buildings and monuments , National Academy press washington 1982 , P. 120 .

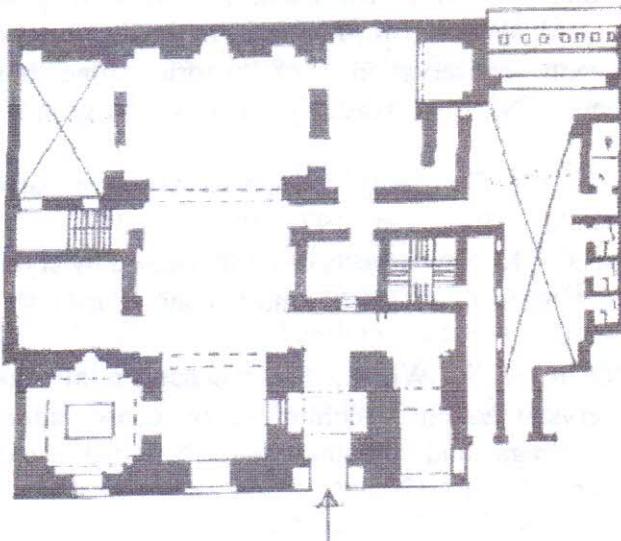


المسقط الأفقي لمدرسة الأمير اينال اليوسفى (هيئة الآثار)

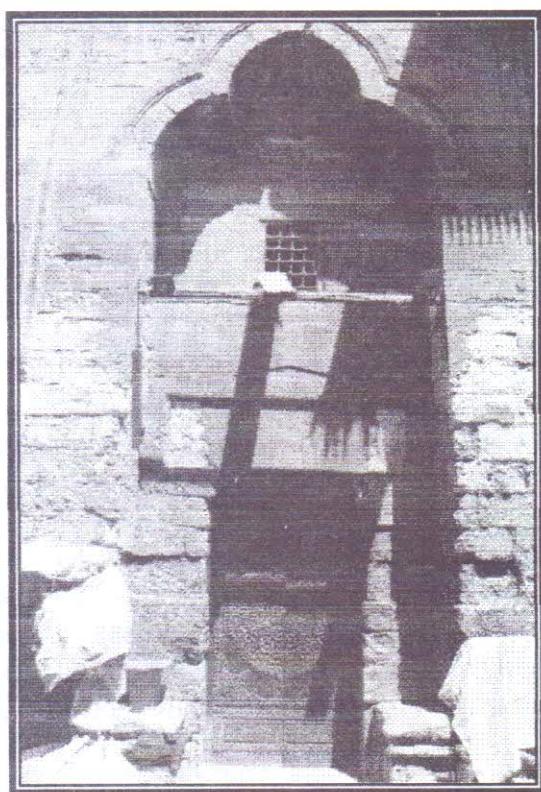


(١) مدخل مدرسة اينال اليوسفى

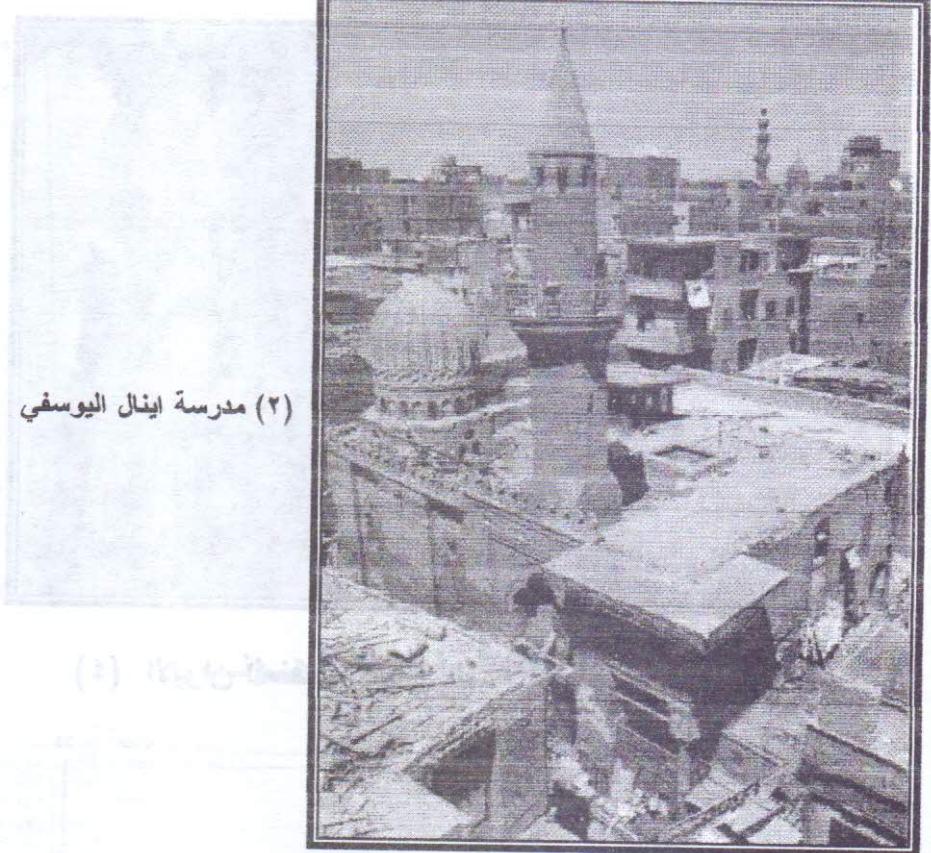


(٢) مدرسة إينال اليوسفية

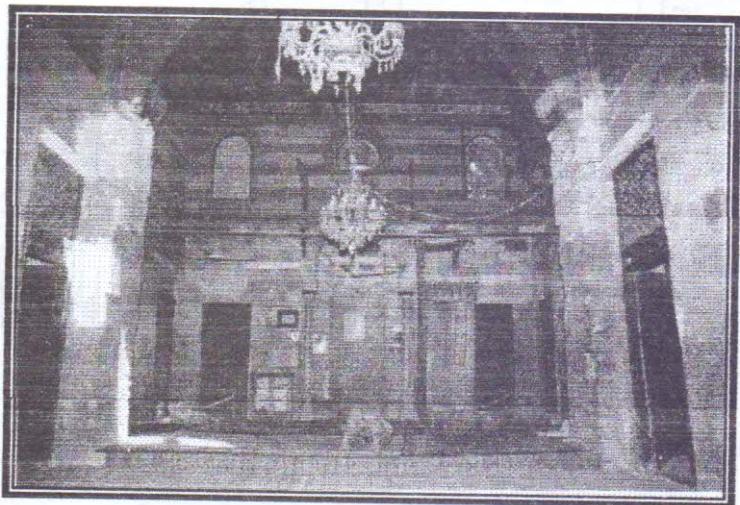


(٣) إيوان القبلة - مدرسة إينال اليوسفية

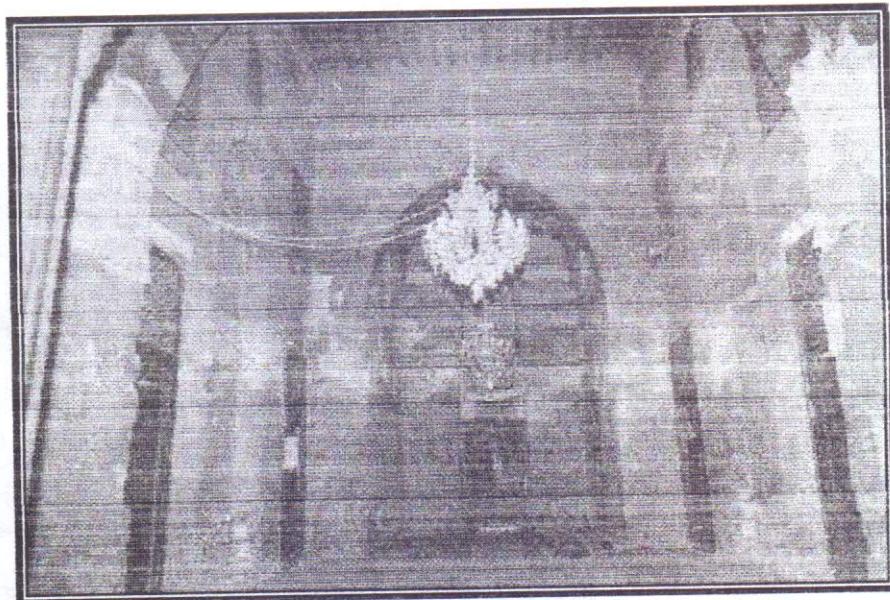


(٤) الايوان المقابل لايوان القبلة - مدرسة اينال اليوسف

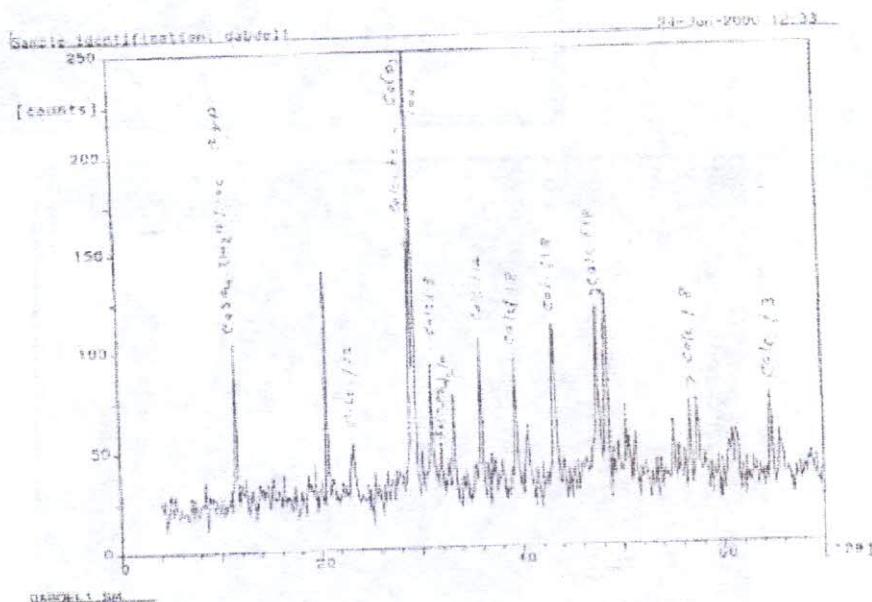


عينة رقم (١) - حجر جيري

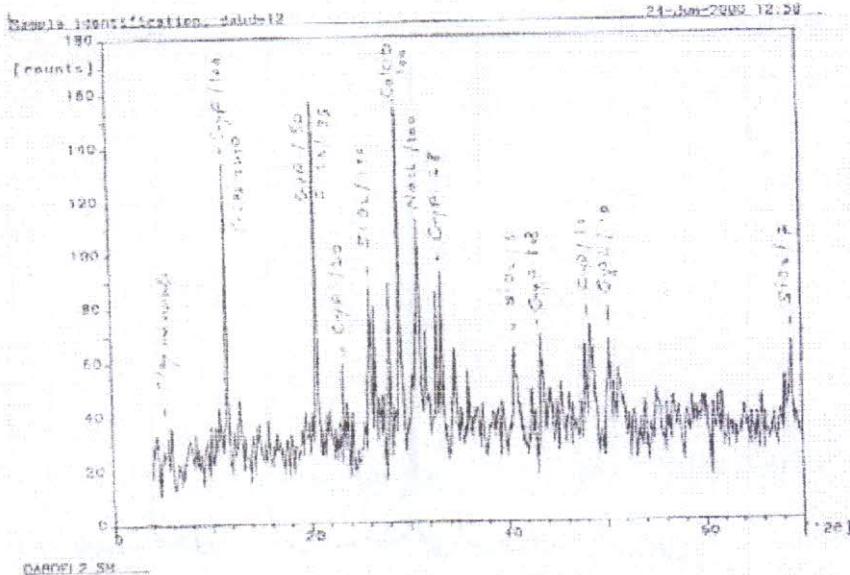



عينة رقم (٢) - مونة

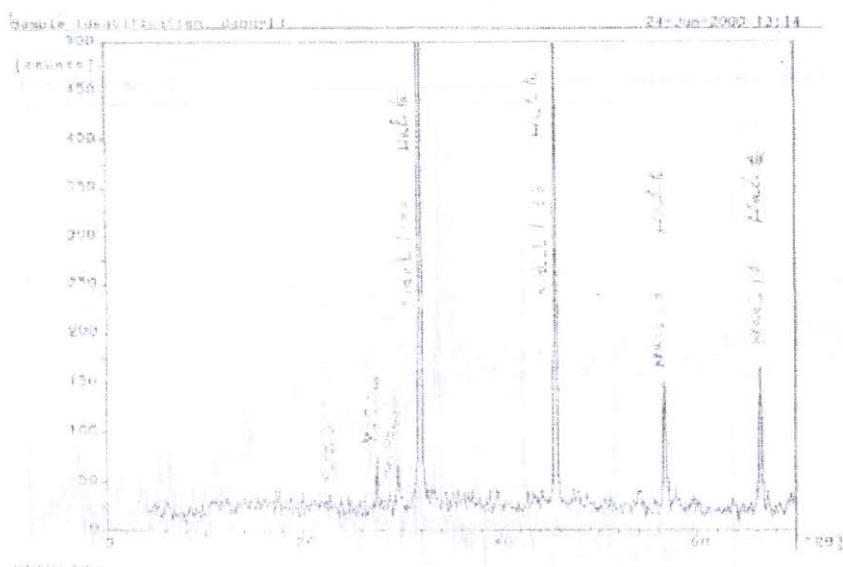

عينة رقم (٣) - قشرة حجر جيري (أملح)

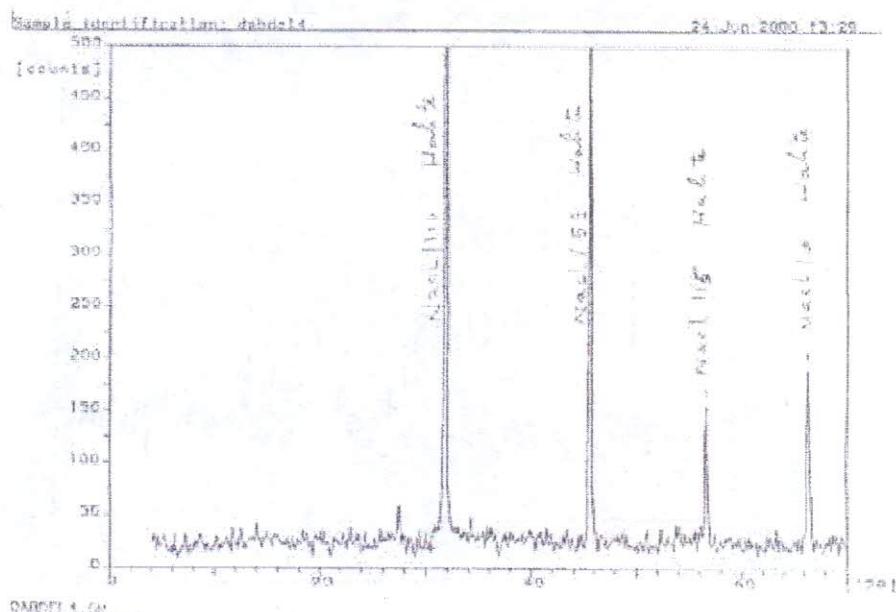

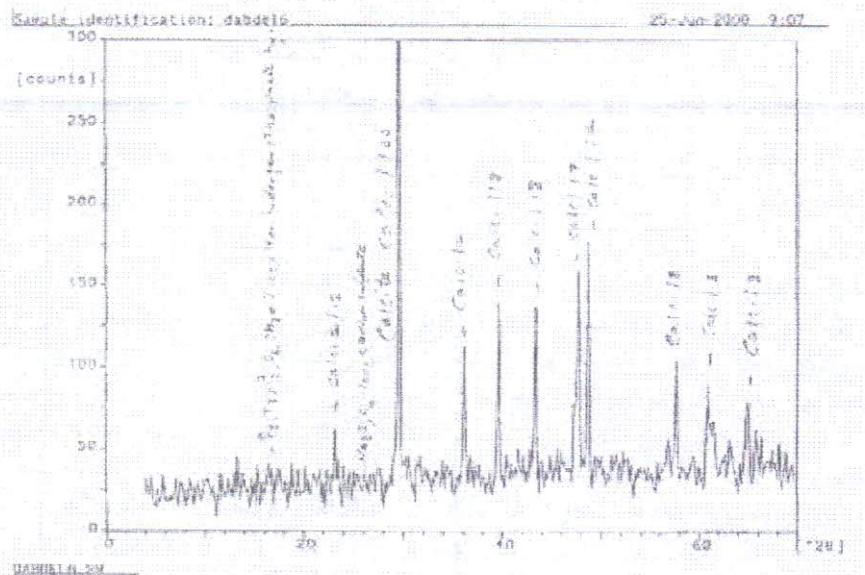

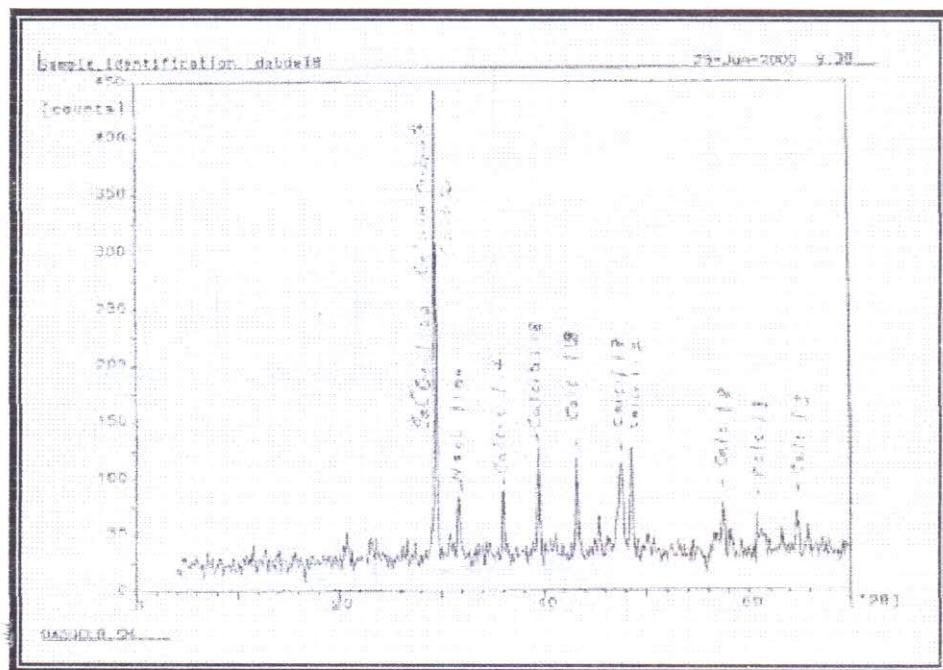

عينة رقم (٨) - حجر جيري