

صيانة و ترميم الفسيفساء بالموقع نموذج للدراسة

د. حمزة محمد الشريفي*

تعتبر منطقة شمال إفريقيا من أغنى المناطق الفنية خلال الفترة القديمة، وقد قدمت لنا عددا هائلا من الموزائيك التي كانت الديكور المفضل عند أهاليها^١، و من بين بلدان شمال إفريقيا نجد الجزائر التي تخبرنا عنها آخر إحصائيات الهيئة الدولية لصيانة و ترميم الفسيفساء لسنة ٢٠١٠^٢ عن تواجد حوالي ٤٣٧٥ م٢ من فسيفساء التبليط بالجزائر موزعة كالتالي: ٣٣٢٥ متر مربع معروض في قاعات المتاحف و ٩٦ متر مربع موجودة بالمخازن المتحفية و ٩٥٤ متر مربع متباعدة في الواقع الأثري عرضة لمختلف عوامل التلف.

إن معظم التبليطات التي يتم إكتشافها تكون إما في حالة جيدة أو متوسطة الحفظ ، فالبعض منها يقلع وينقل إلى المتاحف ، والجزء المتبقى يترك في مكان الاكتشاف، فإذا قررنا إبقاء الفسيفساء بموقعها الأصلي "in situ" دون صيانتها سوف تكون عرضة لآليات التلف و التدهور ، لهذا سنعرض أهم عوامل تلف فسيفساء التبليط بالموقع :

عامل تصدع الحامل :

ينتج تصدع سند التبليط أساسا عن تدهور ملاط الطبقة التحتية للفسيفساء، بسبب فقدانه للماء بصفة مفاجئة عند تعرضه للشمس بعد الحفرية^٣ أو بسبب خلل في تركيبته كفقدانه لأحد العناصر الأساسية : الرمل أو مسحوق الرخام . لكن في غالب الحالات يؤثر الغزو النباتي كعامل ميكانيكي أو كعامل كيميائي على سند التبليط.

العوامل المناخية :

من أهمها الحرارة، فهي تؤثر على الصخور بسبب ناقلة الحرارة التي تتميز بها الصخرة بما أن الرخام يتربك من بلورات كبيرة للكالسيت(كريونات الكالسيوم)^٤ فعند إرتفاع درجة الحرارة تتمدد البلورات و تنقبض عند إنخفاضها^٥ ،

جامعة الجزائر ٢ - معهد الآثار

^١ Lavagne (H.) & Blanda (E.) & Echeveria (A.U), La mosaique trésor de la latinité, des origines à nos jours, Ed.arts Latina, Paris 2002,p.68.

^٢ إحصائيات قامت بها هيئة صيانة و ترميم الفسيفساء بالتعاون مع هيئة إيكروم خلال سنة ٢٠١٠


^٣ Constanzi Cobau (A.), «The roman forum on site conservation of floor surfaces during excavation » in :Mosaïque n.5 «Conservation in situ », Palencia, 1990, Ed.IICCROM, p.129

^٤ Torraca (G.), Matériaux de construction poreux, Ed.IICCROM, Rome, 1986

^٥ibid, p.29

ينتج عن هذه الحركة إما ضغط بين بلورتين في حالة التمدد و إما إبعادهما عن بعضهما البعض في حالة التقلص هاتان الظاهرتان تؤديان إلى إنفلاق داخلي أو إلى إنفالق يحدث على مستوى البلورات، و النتيجة هي تشكيل شبكة من الشقوق على مستوى المكعبات يتسرّب فيما بعد بداخلها الماء و يعذ ذلك من بوادر تدهور المكعبات التي تؤدي إلى تدهور الفسيفساء .عامل مناخي آخر وهو الماء، الذي يعتبر عاملا أساسيا في تلف الفسيفساء سواء كان سائلا أم صلبا، فقد يكون هو السبب المباشر في التلف أو يتسبب في ذلك بصفة غير مباشرة. يتلف الماء في حالته الصلبة عناصر التبلط نظرا للفعل الميكانيكي للجليد أي تجمد المياه ثم ذوبانها مما يسبب ظهر إنفلاقات على مستوى طبقة المكعبات أو على مستوى ملاط مختلف طبقات السندي، فعند تسرب المياه عبرها وعبر الشقوق الناجمة عن الفروق في درجة الحرارة والفتحات الناجمة عن العمل الميكانيكي لجذور النباتات التبلط و في حالة تجمده - مع العلم أنه يزداد حجمه بنسبة ٩٪^٦ - تكون النتيجة حدوث إنتفاخ للعناصر المسامية لمختلف المواد التي تدخل في تشكيل التبلط مما يسبب ضغطا على مسامات البلورات و بالتالي تضعف تركيبة المكعبات^٧، عند تكرار ظاهرة التجمد و الذوبان يحدث إما تفتت للمكعبات أو تقشرها أو تشققها بالإضافة إلى أن الجليد يؤدي إلى إنفالق طبقة المكعبات عن سندتها .

كما يؤثر الماء في حالته السائلة سواء تمثل في مياه الأمطار أو المياه الراكدة أو المياه المتتسّبة من الطبقة الجوفية على عناصر التبلط، عند تهطل الأمطار بقوة على طبقة المكعبات التي قد تكون فقدت بشرتها تهجم قطرات المائة على المكعبات خاصة إذا كانت من الرخام فتضعفها و تبدأ المكعبات بالافتت و هذا ما يطلق عليه بظاهرة تفتت الحبيبات. هناك تلف آخر تسببه مياه الأمطار و هو التلف الكيميائي، كون مياه الأمطار تكون نوعا ما ذات حموضة نسبية (خفيفة) ناتجة عن ذوبان ثاني أوكسيد الكربون الهوائي في الماء مشكلا حمض الكربون^٨ :

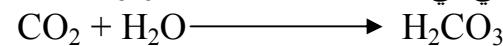

حمض كربوني ماء + أنهيدريد كربوني

في هذه الحالة تحول كربونات الكالسيوم أو الماغنيزيوم المتواجدة مثلا في ملاط الجير أو في المكعبات من مادة الحجر الكلسي أو من الرخام إلى ثاني كربونات Bicarbonate و تذوب تدريجيا، لهذا لا نجد في بعض الأحيان على سطح

⁶ المنظمة العربية للتربية، صيانة التراث الحضاري ، مطبعة إدارة الثقافة ، تونس، ١٩٩٠. ص. ٢٣١.

⁷ Coque (R.), La Géomorphologie, Ed.Leroux, Paris, 1977, p.99

Caneva (G.), Salvatori (O.), «Altération biologique de la pierre», in : Etudes et Documents sur le patrimoine

⁸ culturel n.16 «La Dégradation et la Conservation de la pierre», Venezia, 1988, Ed.UNESCO , p.150

الفسيفسae إلا آثار المكعبات التي تكون قد تحالت كلية مع مرور الزمن. مثال لذلك مكعبات فسيفساء البازليكا الكبيرة بموقع تيبازة (الصورة ٠١) .

أما عن صعود المياه الباطنية عن طريق الخاصية الشعرية غالبة معها المحاليل الملحية (الماء والأملاح المعدنية المتواجدة في الأرض) إلى سطح التبليط، و مع مرور الوقت و تحت تأثير أشعة الشمس تت弟兄 تلك المياه تاركة إلا الأملاح التي تترافق على سطح الفسيفساء مشكلة طبقة رقيقة جدا عبارة عن مسحوق أبيض نراها بالعين المجردة ، و تقوم الأملاح من جهة أخرى بجلب الماء مرة ثانية عن طريق ظاهرة الحلول^٩ وهو ما حدث في موقع عناية فالفسيفسae المتواجدة بحي الفيلات شمال الموقع الأثري مهددة بصعود المياه الجوفية.

- العوامل البيولوجية :

تعرض المعالم الأثرية دوما للخطر الذي تمثله مختلف الأشكال النباتية من أشجار كبيرة إلى غاية طحالب مجهرية، و نستطيع تصنيف هذه العوامل البيولوجية بعد ملاحظتنا للتلف الذي تحدثه على الفسيفساء المتروكة بالموقع in situ في صيانة إلى صنفين هما الأعشاب و جذور الأشجار التي تؤثر مباشرة على الطبقة العليا nucleus و الكائنات المجهرية التي تؤثر بكثرة على طبقة المكعبات .

❖ الأعشاب :

تعني بها النباتات من فصيلة النجيليات و ذات البصلة و ذات جذمور و النباتات ذات جذن^{١٠} التي تغزو الفسيفساء و تغرس جذورها في مختلف طبقات سند التبليط . تلعب الرياح دورا هاما في انتشار الأعشاب حيث تقوم ببعثرة البذور في المحيط الهوائي وتتمو هذه الأخيرة عندما تجد أراضي تلاؤمها كالتراب الكلسي والفسيفسae المتواجدة بموقع الحمامات الغربية بشرشال تبين لنا ذلك(الصورة ٠٢). من بين هذه النباتات نجد بصفة خاصة النباتات من فصيلة النجيليات التي تستقر عادة في الشقوق أو الثغرات المتواجدة على سطح التبليط أو على رواسب التراب الخصب أو على الحوامل المختلفة، كما أنها تستقر بين المكعبات أي في الوصلات و تسبب جذور هذه الأخيرة أضرارا معتبرة نظرا لتسلاها تحت طبقة المكعبات محدثة اقتلاعاً للمكعبات من حاملها على طول خط اختراق هذه الجذور، وفي هذه الحالة يحدث تدمير شبه كلي لسند طبقة المكعبات و تتحول بذلك الفسيفساء إلى كومة من القطع الحجرية الصغيرة. إن إنتشار الأعشاب في مناطق كبيرة داخل الموقع الأثري يزيد من خطر حدوث حرائق وخاصة في الفصول الجافة، و مما

^٩Torraca (G.), Op.cit., p.15^٩

^{١٠}Veloccia (M.-L.), «Problème de conservation provenant des mosaïques in situ ouvert» in : Mosaïque n.1 «La Mosaïque : Détérioration et Conservation »Rome, 1977, Ed.IICCROM, p.36.

تجدر الإشارة إليه أن فترة زمنية لا تتعدي فصلين تكفي لانتشار الجذور المدمرة لفسيفساء^{١١}.

❖ الكائنات المجهرية :

من بين هذه الكائنات نذكر الطحالب والأسنات، اللتين تؤثران على الفسيفساء ميكانيكياً و كيميائياً. حيث ينحصر تأثيرهما إلا على سطح الفسيفساء ونستطيع ملاحظة ذلك بالعين المجردة، حيث تتسلل هذه الكائنات بصفة خاصة في ملاط الوصلات لكونه أكثر رطوبة فتغطيه طبقة رمادية سمراء تميل إلى الأخضر في المناطق الأكثر إضاءة كما نلاحظه في فسيفساء القاعة الجنوبية للحمامات الشرقية بشرشال(الصورة ٣٠).).

- رذاذ البحر:

يؤثر بالخصوص على الفسيفساء المتواجدة بالمواقع القريبة من البحر ، فالرذاذ البحري له دور كذلك في تدهور التبليط فخلال فصل الشتاء و بهبوب الرياح ترتفع بعض قطرات من ماء البحر مملوءة بالأملاح و تستقر فوق طبقة المكعبات ثم تنتشر بداخل المواد المسامية كما هو الحال بالنسبة للرخام الذي سوف يتسبّع بها، و خلال الفترات الدافئة و مع أشعة الشمس سوف يت弟兄 الماء المتواجد بالمواقع المسامية تاركاً الأملاح التي تتبلور فوق سطح الفسيفساء مؤدية إلى إنشقاق المكعبات و من هنا تبدأ سلسلة التدهور بسبب العوامل الأخرى المذكورة سابقاً.

- العامل البشري :

يلعب العامل البشري دوراً هاماً فقد يحافظ الإنسان على الفسيفساء أو يساهم هو كذلك في تدهورها، و هذا النوع من التلف يشكل خطراً على الإرث الثقافي و يهدده بالاندثار الكلي. إذ إن عدم الاهتمام بالفسيفساء المتواجدة بالمواقع و تركها عرضة لمختلف عوامل التدهور المذكورة سابقاً يعتبر من أحد مظاهر التلف الغير المعتمد بالإضافة إلى الزيارات غير المؤطرة للمواقع الأثرية، تتسبّب الزيارات الغير المؤطرة في إقلال المكعبات عن حاملها و فقدان سطح المكعبات لبشرته بسبب في ظاهرة الدوس المفرط على سطح الفسيفساء مثل : تبليط الحمامات الصغرى بتبيازة (الصورة ٤٠) و هناك كذلك التلف الإرادي في سرقة المكعبات المنعزلة أو الترميم الخاطئ باستعمال مواد غير قابلة للإزالة كالإسمنت .


العامل الحيواني :

تؤثر الطيور بصفة غير مباشرة على الفسيفساء، وبالخصوص على المكونات الطبيعية للفسيفساء فالتأثير الكيميائي ناتج عن المخلفات الطبيعية التي تتركها التي تحتوي على الأزوت و الفوسفات و الصوديوم و الكالسيوم فمحموضية هذه المخلفات التي تتراوح درجة الرقم الهيدروجيني PH عندها ما بين ٥ - ٨ تتسبّب في حدوث

^{١١}Villa (A), «Désherbe ment des surfaces recouvertes de mosaïques a ciel ouvert » in : Mosaïque n.1 «Détérioration et Conservation», Rome, 1977, Ed.IICCROM, p.46.


تفاعلات كيميائية عند تحللها و إحتكاكها بالمكعبات الكلسية أو الرخامية . بنذر أخيرا نوحا من الحيوانات التي تشكل خطرا على الفسيفساء خاصة على مختلف طبقات السنن والمتمثلة في الحيوانات الحفارية التي تقوم بحفر خنادق تحت الفسيفساء .

لقد ذكرنا سابقا ان الفسيفساء التي ترك في مكان الإكتشاف (بالموقع) ستندثر حتما بشكل كلي أو شبه كلي بسبب عوامل التلف ، لهذا للمحافظة عليها لا بد من إتباع إستراتيجية محكمة نستطيع تلخيصها في المخططين التاليين :

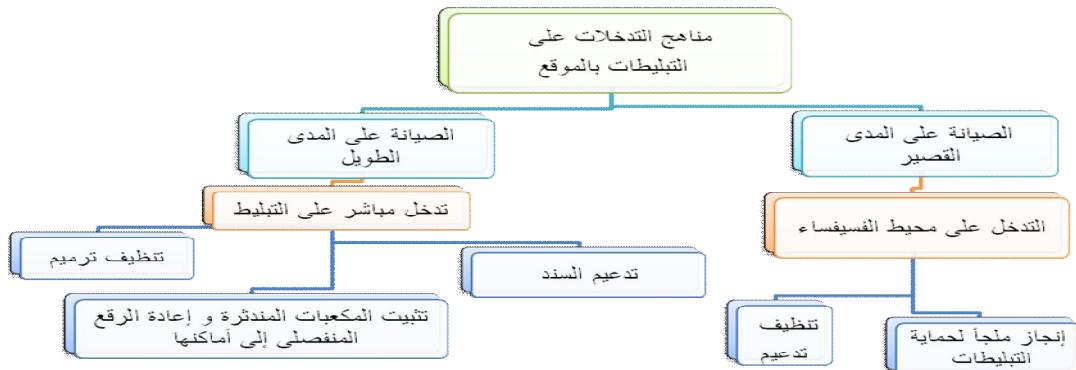

المخطط ١٠ : إستراتيجية لصيانة و لترميم فسيفساء بالموقع عن الباحث

قبل الشروع في أي عمل ميداني لا بد من إتباع منهجية مسطرة تبدأ من التوثيق إلى غاية التدخل مرورا بالتشخيص والمخطط رقم ٢٠ يلخصها لنا :

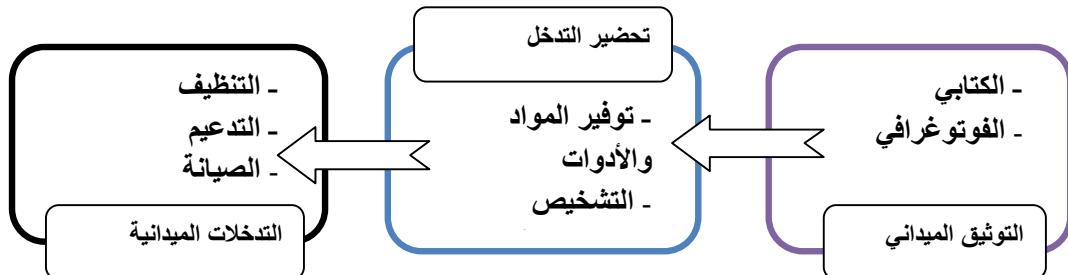

المخطط ٢٠ : منهجية العمل الميداني عن الباحث

سوف نعرض الآن نموذج للدراسة نشرح من خلاله تطبيق إستراتيجية الصيانة والترميم بالموقع .
نموذج للدراسة :

في إطار إنجاز " مجمع لفسيفساء لامبيز " إنطلق سنة ٢٠٠٥ م مشروع حفرية علمية في مدينة لامبيز " تازولت حالياً" ، وتم اكتشاف منزل تفوق مساحته ٧٤ متر مربع يمتد على فضاء واسع و يحتوي على ١٨ تبليط، إلى غاية ٢٠١١ لم يتم بعد تحديد حدوده الخارجية. لقد ساهمنا في هذه الحفرية كمرمم مختص لصيانة الفسيفساء بالموقع .

نبذة تاريخية عن موقع لامبيز :

أسست مدينة لامبيز ، في الحد الجنوبي من سلسلة الجبال الأوراسية بالشرق الجزائري ، تقع على بعد ٢٠ كلم غرباً من مدينة تمقاد. تعتبر لامبيز العاصمة العسكرية لإقليم نوميديا كما أن إسمها يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالفرقة الأugsطسية الثالثة التي أنشأ لها معسكر عام سنة ٨١ ميلادي¹² .

موقع الحفرية :

يقع المنزل المنقب فوق أرض زراعية، ملكية خاصة تابعة للسيد "شريط" شمال المدينة العتيقة و بالضبط على حافة الطريق المؤدية إلى تمقاد غير بعيد عن المقبرة القديمة. تتوزع غرف المنزل حول فناء VII محاط برواق مبلط بفسيفساء IV-VI-XVII-VII II-IX ، آخر الحفريات أظهرت لنا تواجد عدة غرف إستقبال - XIV-XXIV ، فضاءات للاستعمال اليومي XVIII-XIII-XV XXIII-XI - XIV-XXIV - وأخيراً فضاءات مفتوحة ، كما نجد ساحة ثانية مبلطة بها بئر XVIII (المخطط ٠٣) .

¹² Blas de Robles (J.M), sites et Monuments antique de l'Algérie, Ed.Edisud, Mars 2003.p.179.¹²



المخطط ٣ : مخطط منزل اللبؤة (حفرية ٢٠١١)
عن الباحثة أمينة عائشة مالك بتصرف

مراحل الصيانة والترميم :


أول مرحلة قمنا هي عملية التوثيق، حيث يلعب هذا الأخير دوراً أساسياً في تشخيص التبليطات المكتشفة وتحديد مظاهر تلفها، كما يعتبر التوثيق أهم وأول عمليات الحفظ حيث يستمر طيلة عملية الصيانة، والمعلومات التي نجمعها تساعدنا في إتخاذ القرارات السليمة لعمليات الترميم المختلفة . إستخدمنا نظامين للتوثيق :

١ - نظام البطاقات التقنية :

تم وضع بطاقة تقنية مفصلة لكل تبليط تم الكشف عنه، تقسم البطاقة إلى جزئين ، أولى عموميات حول الفسيفساء، نتطرق من خلاله إلى تاريخ ومكان وظروف الإكتشاف، المقاسات وحالة الحفظ، مادة المكعبات ولونها مع وصف سطحي للفسيفساء . أما الجزء الثاني من البطاقة خاص بالصيانة والترميم .

٢ - النظام الفوتوغرافي :

قمنا باخذ صور لتسجيل حالة الفسيفساء قبل وبعد تدخلات الصيانة ، كما إستغلت بعض الصور لإنجاز تصاميم نبين عليها مختلف المعطيات المتواجدة على سطح الفسيفساء وذلك بإستعمال ألوان ورموز توضيحية تكون دائماً مصحوبة بمقاتح على شكل قائمة تقسيرة للأوان والرموز (البطاقة ١٠) .

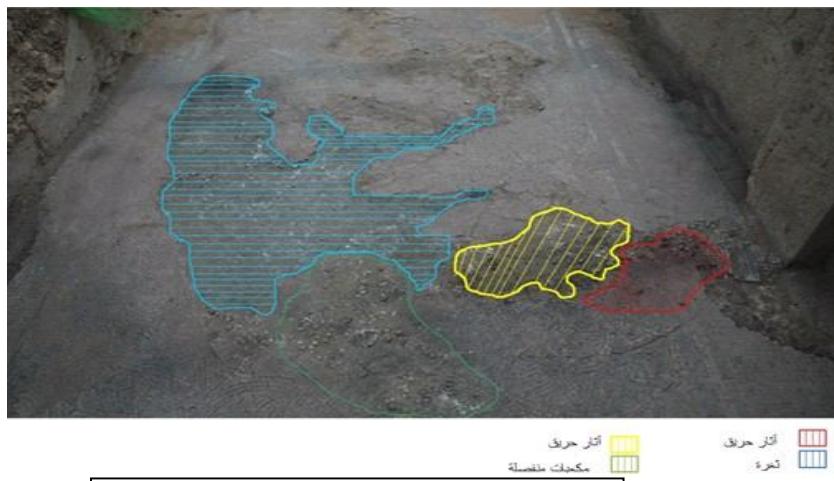

الطاقة ٠١ : تصميم يبين مختلف مظاهر التلف عن الباحث

تلف الموزائيك :

بعد إنتهاء من التوثيق شخصنا عدة مظاهر للتلف، على العموم التبليطات هي في حالة متوسطة ماعدا فسيفساء الغرف XXVI-XVI-XXIV التي هي جد متدهورة. لا بد من ذكر أن المنزل تعرض لحرق هدمه وخرقه عن آخره، فنجد معظم الموزائيك سطحها مكسو بطبقة سوداء نتيجة الحرائق، فهذا الأخير لم يسبب تشوهاً لسطح الفسيفساء من الناحية الجمالية فقط وإنما أثر على تكوينة طبقية الفسيفساء بسبب درجة الحرارة العالية فأصبح الملاط هشاً وانصهرت بعض المكعبات خاصة تلك التي هي من عجينة الزجاج (تبليط غرفة الإستقبال III). إلى جانب هذا التشوّه بسبب الحرائق نسجل إنهيار سقف الغرف مباشرةً على التبليطات هذا ما لاحظناه في الغرفة رقم I (الصورة رقم ٠٥).

اما عن التلف الميكانيكي لقد وجدنا :

- بعض الشقوق ناتجة عن التقاويم المستمر في درجات الحرارة ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءً إلى جانب تفكك المكعبات بسبب عمليات تجمد المياه شتاءً وإزدياد حجمها داخل المسامات.

- فقدان التماسك وإنفصال للمكعبات (الصورة رقم ٠٦) عن السندين نتيجةً لانتشار الجذور النباتية من جهة ومحاصرة الأملالح الذائبة كالنترات الموجودة في التربة للملاط الكلي، حيث تعمل هذه الأملالح على تحليل مرکبات الملاط وتحويلها إلى أملاح ذائبة¹³.

- تقبّب طبقة التيسيلاتوم إلى جانب تفتت وتفتّش بعض المكعبات.

¹³ Ferdi (S.) & Hamza (M.ch), « Consolidation in situ de la mosaïque de la grande Basilique à Tipasa », in the 9th conference of the ICCM, Hammamet, Tunisia 2005, p.291.

- تواجد ثغرات على السطح متباعدة في ضعف تماسك المكعبات المحيطة بها مما يؤدي إلى فقدانها وتحركها من مكانها والنتيجة هو توسيع الثغرة مع الوقت^{١٤}.
- سجلنا كذلك تواجد بعض البقع البرتقالية التي هي عبارة عن آثار الأكسدة ، بسبب الإحتكاك المباشر لقطع حديدية مع المكعبات. بدون ان ننسى العامل البشري، فالمالك الحالي للأرض الزراعية قام بحفر بئرين لإستخراج الماء مما تسبب في إحداث ثغرات كبيرة على مستوى التبليطات(الصورة ٠٧) .

لقد سمحت لنا هذه الدراسة التشخيصية لحالة التبليطات بفهم أهم عوامل التلف التي ساهمت في تدهور المجموعة، فقد لاحظنا أن العوامل تعددت واختلفت وكثيراً ما تكون متداخلة ، لهذا حاولنا تقديم منهجين للمحافظة و صيانة التبليطات المتبقية فلقد لخصنا مختلف التدخلات التي سنقرحها في الشكل التالي :

الصيانة على المدى الطويل :

نقصد بذلك مختلف التدخلات التي قمنا بها على مختلف التبليطات بالموقع إلا بالصيانة المنتظمة التي تسمح من التخفيف من تأثير حدة العوامل الخارجية، لكن هذه التدخلات لن تقضي نهائياً على عوامل التلف وإنما تمكنا من متابعة و مراقبة التبليطات مع محاولة الإنقاص من مظاهر التلف^{١٥} وتمثل هذه التدخلات في :

١- التنظيف والتدريم :

يتضمن برنامج الصيانة الوقائية للفسيفساء عمليات التنظيف و التدريم. قبل شروعنا في التنظيف كان لابد من إجراء عملية ماقبل التدريم (Pré consolidation) تمثلت في إلصاق شريط من نسيج قطني على بعض حواف التبليطات الهشة بإستعمال غراء أكريليك بارالوئيد B72 Paraloide مذاب في الأستون بتقدير ٢٠ %^{١٦} وذلك لتنبيط المكعبات وفي بعض الأحيان كان لابد منا حقن ملاط كلاسي (الغرف XXVI-XXIV-XVI).

التنظيف:

كان ميكانيكيًا أكثر من الكيميائي، هدفه إزالة جميع ما علق بسطح المكعبات من تربسات غير ملتحمة والتي تحجب لنا المشاهد المchorورة على التبليط كالتراب والغارب...إلخ . قمنا بالتنظيف الجاف ثم بإستعمال الماء، في البداية استعملنا فرشاة ناعمة ثم المشارط و أخيراً تم التجفيف بالإسفنج وذلك للتقليل من تأثير المياه على المكعبات والطبقات التحتية (الصورة ٠٨).

التدريم:

يلعب التدريم دوراً وقائياً في صيانة الفسيفساء، يتمثل سد الثغرات وتدريم الحواف بملاط كلاسي من شأنه أن يحافظ على تماسك المكعبات، كما يمنع ينمو

^{١٤} Ibid, p.292.

^{١٥} Chantriaux vicarol (E.), « les mosaïques de pavements », in la conservation en archéologie, Ed.Masson, Paris, 1990, p.216

^{١٦} Ibid, p.218.

النباتات بداخل الثغرات والشقوق وإعادة التبليط إلى حالته الأصلية ووقايتها من تلف جديد .

كانت أهم التدخلات على الطريقة التالية :

- إعادة المكعبات المنفصلة إلى أماكنها الأصلية .
- وضع ملاط بين المكعبات لغلق الوصلات .
- حماية الحواف بسدة . (الصورة ٠٩)
- ملء الثغرات الصغيرة بملاط كليسي .
- حقن ملاط كليسي لملء الفراغ بين الخرسانة الحرشاء و الطبقة التحتية.

أما عن الملاط المستعمل في كل هذه التدخلات لقد حضر وفق مقاييس و له خصائص محددة بالنسبة لنوع التدخل الذي قمنا به ، فاختبرنا حسب الإستعمال المطلوب ملاطا يتميز بخصوصية من حيث الصلابة وسهولة الإستعمال ومن حيث اللون والحاياكة خاصة ذلك الذي يكون ظاهرا على سطح الفسيفساء مثلا لإعادة المكعبات المنفصلة إلى أماكنها الأصلية استعملنا ملاطا لديناكي نستطيع إعادة وضع المكعبات في أماكنها، أما فيما يخص الثغرات استعملنا ملاطا متينا لأنه سوف يكون عرضة للتقنيات المناخية (الصورة ١٠) .

- كمرحلةأخيرة قمنا بتنظيف نهائي لسطح الفسيفساء ، وتم من جديد إعادة توثيق كل تبليط مع سرد كل التدخلات التي قمنا بها و إظهارها على التصميم لكي حفظ في الأرشيف للأجيال القادمة .

الصيانة على المدى القصير :

عند الانتهاء من كل حملة تنقيب نقوم بتغطية كل الموزائيك بشباك بلاستيكي رقيق ثم تليه طبقة من الرمل سمكها ٥٠ سم و من فوقها طبقة من الحصى الصغير(الصورة ١١) ، و كحماية ثانية لكل الموقع أنشأ ملجاً خصيصاً بإستعمال مواد قابلة للإزالة و بدون تأثير على الفسيفساء. هذا الملجاً سيساهم في المحافظة على استقرار حالة التبليطات وكذلك على حماية كل الهياكل المعمارية المكتشفة (جدران ، رسومات جدارية .. إلخ) . (الصورة ١٢) .

خلاصة نقول أنه لا يمكن اعتبار أي إجراء للصيانة أو للترميم كافياً إذا لم يكن مرفقاً بإجراء منظم و دائم موجه لضمانبقاء التبليطات المصنعة بالموقع لمدة أطول، مع السهر على القيام بمراقبة مستمرة لحالة الموزائيك ، فمن خلال إتباع منهجية مسطرة و محكمة لصيانة الفسيفساء بالموقع نستطيع القيام بتدخلات لحفظ على التبليطات التي بدون شك تكون عرضة للإندثار و الإختفاء .



الصورة ١٠١ : إنحلال المكعبات
عن الباحث



الصورة ١٠٢ : إنتشار النباتات حول الفسيفساء
عن الباحث



الصورة ٣٠ : إنتشار الطحالب على الفسيفساء
عن الباحث



الصورة ٤٠ : الدوس المفرط على التبليط
عن الباحث



الصورة ٥ : انهيار سقف الغرفة على الفسيفساء
عن الباحث



الصورة ٦ : إنفصال المكعبات
عن الباحث



الصورة ٧٠ : إتلاف بشري ناجم عن حفر البئر
عن الباحث



الصورة ٨٠ : التنظيف الميكانيكي للتيسيلاتوم
عن الباحث



الصورة ٩ : حماية الحافة التبليط بسدة
عن الباحث



الصورة ١٠ : ملء الثغرات بملاط كلاسي
عن الباحث



الصورة ١١ : حماية الفسيفساء بعد الإنتهاء من الحفرية
عن الباحث



الصورة ١٢ : تشييد الملاجأ لحماية موقع الحفرية
عن الباحث